

GUILLAUME HERIN

58 AV DES TROIS PROVINCES
49300 CHOLET
SIRET : 498846914

06 13 32 04 32
gherin@agil-eco.fr

Propriétaire occupant d'une résidence principale
1 adulte - Revenus de catégorie « modeste » selon l'ANAH

Evaluation thermique

Simulation réalisée le 12/06/2025



Maison individuelle



Département : Loire-Atlantique



Année de construction : 1954



Surface habitable : 70m²

Votre logement aujourd'hui

Voici les données que nous avons saisies pour réaliser l'évaluation thermique de votre logement.

CONTEXTE




Maison de 1954
Maison traditionnelle maçonnerie



Département 44 - Loire-Atlantique
Température extérieure
de base : -5 °C
Altitude : entre 0m et 200m

ARCHITECTURE

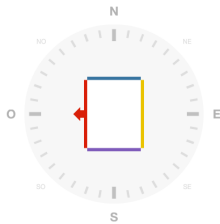

Plan compact
orienté Ouest

Façade nord

Aucune mitoyenneté
Absence de masque solaire

Façade est


Mitoyenneté sur autre logement
Absence de masque solaire

Façade ouest

Aucune mitoyenneté
Absence de masque solaire


Façade sud

Aucune mitoyenneté
Absence de masque solaire

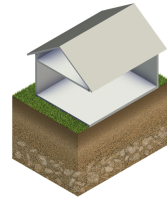

1 niveau chauffé
70.00 m² habitables

CONTRAINTES ARCHITECTURALES ET D'URBANISME

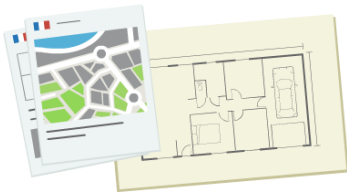

Vérifiez auprès de votre mairie si des règles d'urbanisme (servitudes, zone ABF) s'imposent.
Ces règles peuvent vous contraindre dans le choix de solutions de rénovation, notamment celles qui ont un impact sur les façades de votre bâtiment : isolation des murs par l'extérieur, modification des menuiseries, installation de pompe à chaleur...
En copropriété, un règlement de copropriété peut aussi s'appliquer.

PATHOLOGIES




Aucune pathologie constatée

Votre logement aujourd'hui

Voici les données que nous avons saisies pour réaliser l'évaluation thermique de votre logement.

COMPOSITION DES PAROIS


Combles

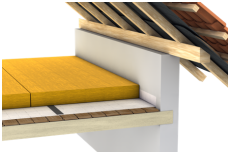

Combles perdus non accessibles
Plafond bois sur solives bois
Isolation sur le plancher
Surface déperditive : 70.00 m²

Très performant


Plancher sur terre-plein

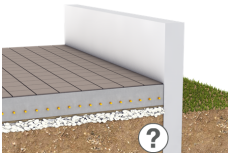

Terre-plein
Dalle béton
Aucune isolation
Surface déperditive : 70.00 m²

Peu performant

MURS

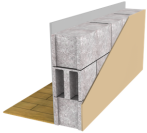

Blocs béton creux
Aucune isolation
Surface déperditive : 59.84 m²

Très peu performant

MENUISERIES



2 portes

Très peu performant



6 fenêtres

Très performant



Pas de double fenêtre



Pas de châssis fixe



Pas de porte-fenêtre



Pas de baie vitrée



Pas de fenêtre de toit

Votre logement aujourd'hui

Voici les données que nous avons saisies pour réaliser l'évaluation thermique de votre logement.

RENOUVELLEMENT DE L'AIR



VMC hygroréglable A

Niveau d'étanchéité à l'air indéterminé

USAGE DU LOGEMENT



Besoin en eau chaude
à 60°C : 32 L/jour



Confort d'hiver : 19°C
Confort d'été : 28°C

EQUIPEMENTS




Chaudière murale gaz naturel
produisant l'eau chaude



Radiateurs



Eau chaude sanitaire par la
chaudière murale gaz nat.



Aucun système de
climatisation



Aucun appoint



Ampoules LED
12 appareils électriques

Évaluation thermique avant travaux

Les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont rapportées à la surface habitable :

 Chauffage +  Eau chaude +  Climatisation +  Auxiliaires +  Éclairage /  Surface habitable : 70.0 m²

CLASSE ÉNERGÉTIQUE ESTIMÉE

❗ Ne constitue pas un DPE ou un audit



 **Consommations** **341** kWh_{ép}.m².an

 **Émissions** **74** kgCO₂.m².an

 Équivalent à **27 000 km** en voiture par an



Logement très peu performant

considéré comme une passoire thermique et interdit à la location à partir de 2028

FACTURES D'ÉNERGIE (en € TTC /an)

 Électricité


 Gaz naturel

2 040 € TTC/an

RÉPARTITION DES DÉPERDITIONS THERMIQUES

Les déperditions thermiques d'une construction correspondent à son niveau de « pertes de chaleur » à la température extérieure de base (-5°C) et avec une température de consigne conventionnelle de 19°C.
Plus le pourcentage d'un poste est important, plus celui-ci est responsable des pertes de chaleur en hiver.

Les ponts thermiques des parois (pertes au niveau des jonctions) ont été repartis sur l'ensemble des postes concernés.

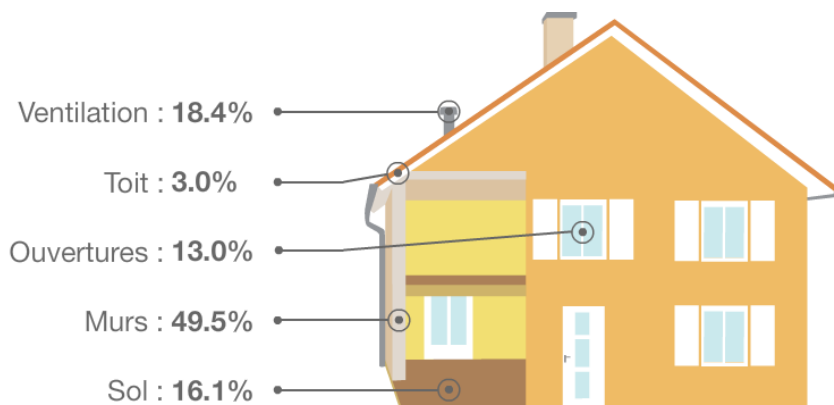

Estimation des déperditions totales de la construction
7.5 kW