

Romain GANGNEUX

58 AV DES TROIS PROVINCES

49300

SIRET : 498846914

06 68 20 44 20

rgangneux@agil-eco.fr

Evaluation thermique

Simulation réalisée le 17/07/2025



Maison individuelle



Département : Maine-et-Loire



Année de construction : Avant 1948

Surface habitable : 110m²

Votre logement aujourd'hui

Voici les données que nous avons saisies pour réaliser l'évaluation thermique de votre logement.

CONTEXTE




Maison d'avant 1948
Maison de village



Département 49 - Maine-et-Loire
Température extérieure
de base : -7 °C
Altitude : entre 0m et 200m

ARCHITECTURE

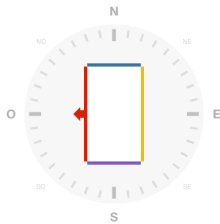

Plan allongé
orienté Ouest

Façade nord

Aucune mitoyenneté
Absence de masque solaire

Façade est


Aucune mitoyenneté
Absence de masque solaire

Façade ouest

Aucune mitoyenneté
Absence de masque solaire


Façade sud

Aucune mitoyenneté
Absence de masque solaire

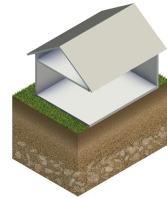

1 niveau chauffé
110.00 m² habitables

CONTRAINTES ARCHITECTURALES ET D'URBANISME

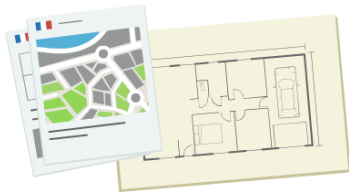

Aucune contrainte particulière

PATHOLOGIES



Problèmes d'humidité

RAS



Problèmes de structure

QUELQUES MICRO FISSURES
SUR MURS



Autres problèmes


RAS

Votre logement aujourd'hui

Voici les données que nous avons saisies pour réaliser l'évaluation thermique de votre logement.

COMPOSITION DES PAROIS


Combles

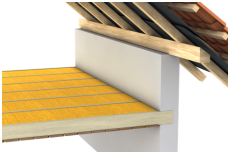

Combles perdus non accessibles
Plafond bois sous solives bois
Isolation sur le plancher
Surface déperditive : 110.00 m²

Très performant


Plancher sur terre-plein

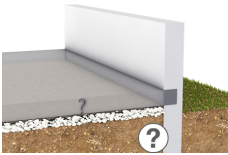

Terre-plein
Structure inconnue
Aucune isolation
Surface déperditive : 110.00 m²

Peu performant

MURS

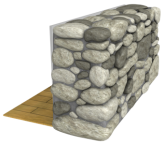

Pierre de taille ou moellons sans remplissage
Aucune isolation
Surface déperditive : 110.00 m²

Très peu performant

MENUISERIES



4 portes

Très peu performant



8 fenêtres

Très performant



Pas de double fenêtre



Pas de châssis fixe



Pas de porte-fenêtre



Pas de baie vitrée



Pas de fenêtre de toit

Votre logement aujourd'hui

Voici les données que nous avons saisies pour réaliser l'évaluation thermique de votre logement.

RENOUVELLEMENT DE L'AIR



Ventilation par
infiltration et ouverture
des fenêtres

Niveau d'étanchéité à l'air indéterminé

USAGE DU LOGEMENT



Besoin en eau chaude
à 60°C : 64 L/jour



Confort d'hiver : 19°C
Confort d'été : 21°C

EQUIPEMENTS




Pompe à chaleur Air-Eau



Radiateurs



Chauffe-eau
thermodynamique 200 L



Aucun système de
climatisation




Aucun appoint



Ampoules fluocompactes
12 appareils électriques

PRODUCTION PHOTOVOLTAÏQUE

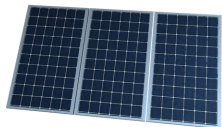

19.2 m² de panneaux photovoltaïques
Production : 5 400 kWh/an
Mode d'exploitation : Autoconsommation

Orientation : Sud
Inclinaison : Entre 16° et 45°


Évaluation thermique avant travaux

Les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont rapportées à la surface habitable :

 Chauffage +  Eau chaude +  Climatisation +  Auxiliaires +  Éclairage /  Surface habitable : 110.0 m²

CLASSE ÉNERGÉTIQUE ESTIMÉE

❗ Ne constitue pas un DPE ou un audit

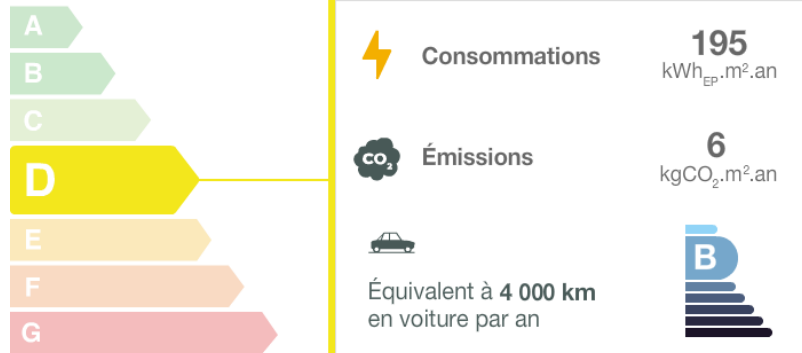

FACTURES D'ÉNERGIE (en € TTC /an)


⚡ Électricité

1 850 € TTC/an

RÉPARTITION DES DÉPERDITIONS THERMIQUES

Les déperditions thermiques d'une construction correspondent à son niveau de « pertes de chaleur » à la température extérieure de base (-7°C) et avec une température de consigne conventionnelle de 19°C.
Plus le pourcentage d'un poste est important, plus celui-ci est responsable des pertes de chaleur en hiver.

Les ponts thermiques des parois (pertes au niveau des jonctions) ont été repartis sur l'ensemble des postes concernés.

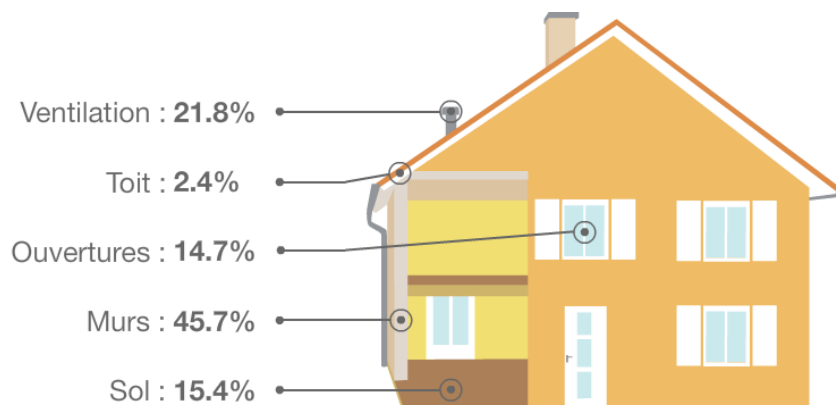

Estimation des déperditions totales de la construction
12.1 kW