

Romain GANGNEUX

58 AV DES TROIS PROVINCES

49300

SIRET : 498846914

06 68 20 44 20

rgangneux@agil-eco.fr

Logement

situé à Cantenay-Épinard (49460)

Bénéficiaires

Evaluation thermique

Simulation réalisée le 25/09/2025



Maison individuelle



Département : Maine-et-Loire



Année de construction : Avant 1948



Surface habitable : 200m²

Votre logement aujourd'hui

Voici les données que nous avons saisies pour réaliser l'évaluation thermique de votre logement.

CONTEXTE




Maison d'avant 1948
Maison de village



Département 49 - Maine-et-Loire
Température extérieure
de base : -7 °C
Altitude : entre 0m et 200m

ARCHITECTURE

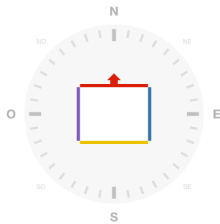

Plan compact
orienté Nord

Façade nord

Aucune mitoyenneté
Absence de masque solaire

Façade est


Aucune mitoyenneté
Absence de masque solaire

Façade ouest

Aucune mitoyenneté
Absence de masque solaire


Façade sud

Aucune mitoyenneté
Absence de masque solaire

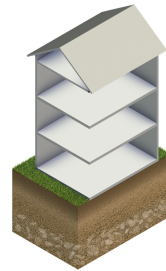

3 niveaux chauffés - 200.00 m²

CONTRAINTES ARCHITECTURALES ET D'URBANISME

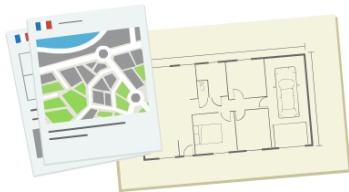

Aucune contrainte particulière

PATHOLOGIES



Problèmes d'humidité

REMONTEES CAPILLAIRES
PRESENTES EN FAÇADE SUD
OUEST



Problèmes de structure

QUELQUES MICRO FISSURES
APPARENTES



Autres problèmes


RAS

Votre logement aujourd'hui

Voici les données que nous avons saisies pour réaliser l'évaluation thermique de votre logement.

COMPOSITION DES PAROIS


Combles

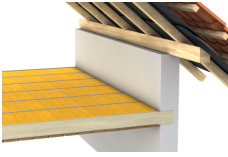

Combles perdus non accessibles
Plafond bois sous solives bois
Isolation sur le plancher
Surface déperditive nette : 67.00 m²

Peu performant


Plancher sur terre-plein

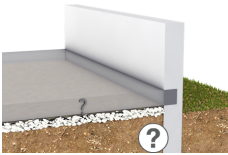

Terre-plein
Structure inconnue
Aucune isolation
Surface déperditive nette : 67.00 m²

Peu performant

MURS

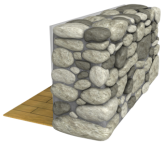

Pierre de taille ou moellons sans remplissage
Aucune isolation
Surface déperditive nette : 179.36 m²

Très peu performant

MENUISERIES



Pas de porte



5 fenêtres

Très peu performant



Pas de double fenêtre



12 châssis fixes

Très peu performant



3 portes-fenêtres

Très peu performant



Pas de baie vitrée



Pas de fenêtre de toit

Votre logement aujourd'hui

Voici les données que nous avons saisies pour réaliser l'évaluation thermique de votre logement.

RENOUVELLEMENT DE L'AIR



Ventilation par
infiltration et ouverture
des fenêtres

Niveau d'étanchéité à l'air indéterminé

USAGE DU LOGEMENT



Besoin en eau chaude
à 60°C : 32 L/jour



Confort d'hiver : 20°C
Confort d'été : 20°C

EQUIPEMENTS




Pompe à chaleur Air-Eau



Radiateurs



Chauffe-eau électrique 200 L



Aucun système de
climatisation



Aucun appoint



Ampoules fluocompactes
12 appareils électriques


Évaluation thermique avant travaux

Les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont rapportées à la surface habitable :

🔥 Chauffage + 💧 Eau chaude + ❄️ Climatisation + ⋯ Auxiliaires + 💡 Éclairage / ↗ Surface habitable : 200.0 m²

CLASSE ÉNERGÉTIQUE ESTIMÉE

ⓘ Ne constitue pas un DPE ou un audit

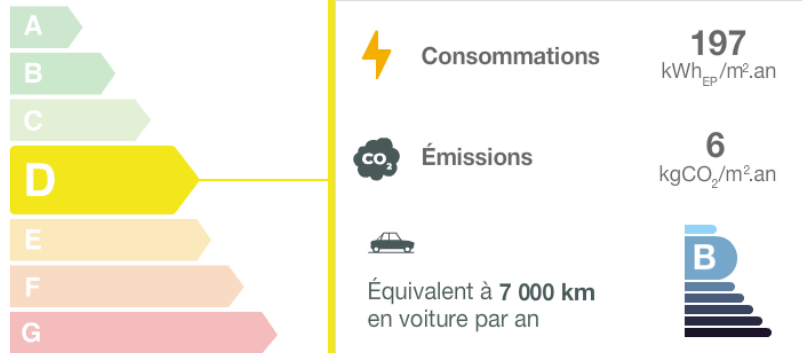

FACTURES D'ÉNERGIE (en € TTC /an)


⚡ Électricité

3 480 € TTC/an

RÉPARTITION DES DÉPERDITIONS THERMIQUES

Les déperditions thermiques d'une construction correspondent à son niveau de « pertes de chaleur » à la température extérieure de base (-7°C) et avec une température de consigne conventionnelle de 19°C.
Plus le pourcentage d'un poste est important, plus celui-ci est responsable des pertes de chaleur en hiver.

Les ponts thermiques des parois (pertes au niveau des jonctions) ont été repartis sur l'ensemble des postes concernés.

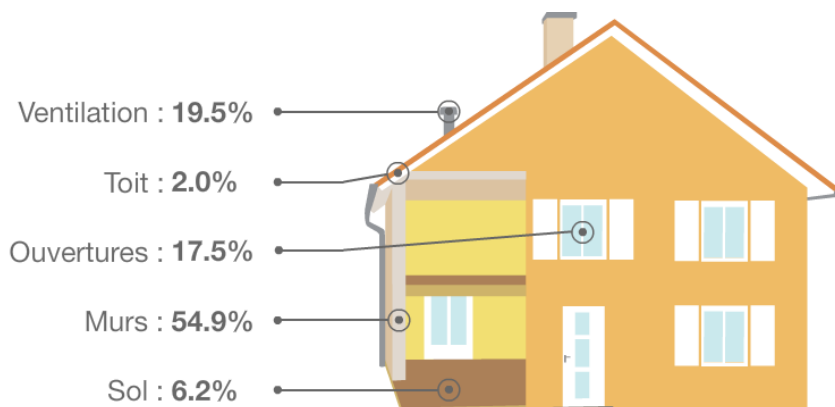

Estimation des déperditions totales de la construction
20.0 kW